
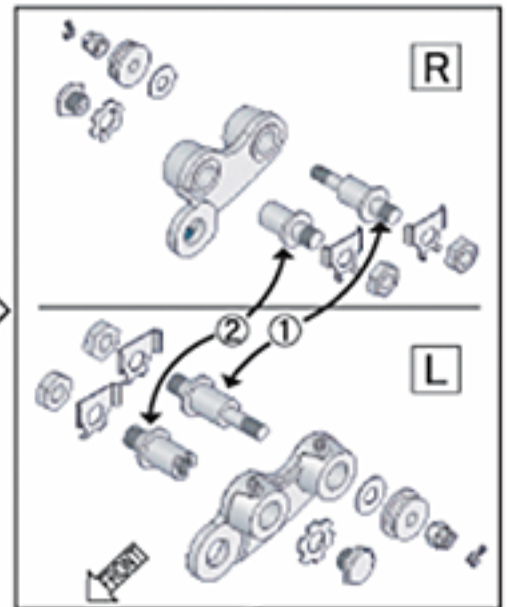
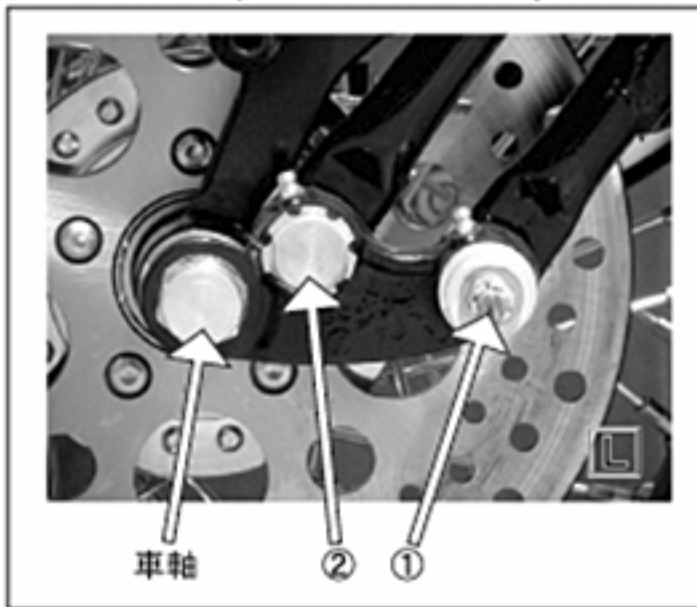
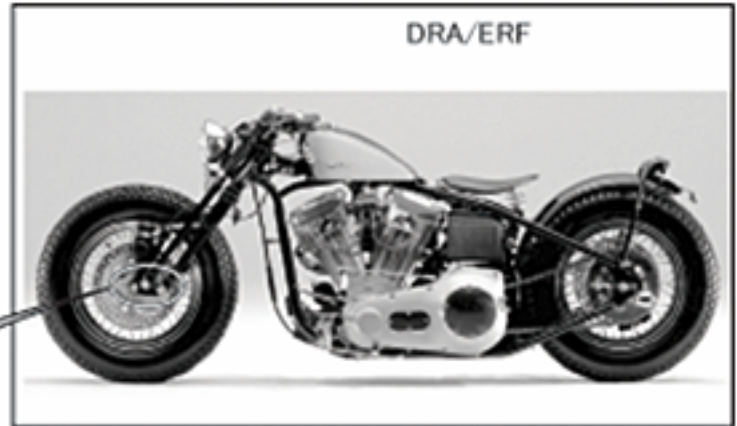


# 改善箇所説明図

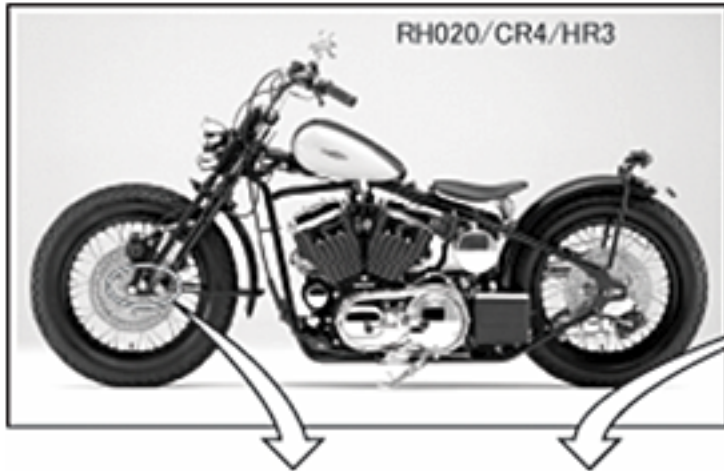

①、②：基準不適合発生箇所

フロントフォークを車軸に固定しているボルトの製造工程において、熱処理が不適切なため、当該ボルトの強度が不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該ボルトが折損し、走行安定性が損なわれるおそれがある。

改善の内容：全車両当該ボルトを良品と交換する。

識別：当該ボルト①、②本体部に白色のペイントを塗布する。